

Inventflow B.V.
Twentepoort Oost 25B
7609 RG Almelo

telefoon 0546 45 80 72
fax 0546 45 80 61
internet www.inventflow.nl
e-mail info@inventflow.nl

KvK nr. 08176491
BTW nr. NL8194.98.166.B01
bankrek. NL82INGB0653262892

Almelo, 19 mei 2020

Geachte heer/mevrouw,

Na demontage en inspectie van de door u aangeboden Grundfos pomp type CR45-2 A-F-A-E-HQQE met nummer is geconstateerd dat de volgende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, en de volgende onderdelen vervangen moeten worden om de pomp weer operationeel te maken.

Grundfos



Vervangen

- Pomphuis afdichting
- Mechanical seal
- Overige pakkingen

Werkzaamheden


- Conclusie - Pomp gedemonteerd/inspecteerd en gelijk weer gemonteerd. Van motor is geen rapport gemaakt, deze is goed. Deze heeft geen kortsluiting en ohmse weerstand gelijk in elke spoel (1.75). Wel waren de lagers aan vervanging toe. Seal, motorlagers en zachte delen vervangen. Getest en goedgekeurd, klaar voor transport.

Inspectiepunten pomp

Grundfos CR45-2 A-F-A-E-HQQE	
Onderdeel	Pomphuis afdichting
Conditie	Beschadigd
Oorzaak	Veroudering
Actie	Vervangen



Grundfos CR45-2 A-F-A-E-HQQE	
Onderdeel	Pomphuis
Conditie	Gecorrodeerd
Oorzaak	Medium
Actie	Bijspuiten

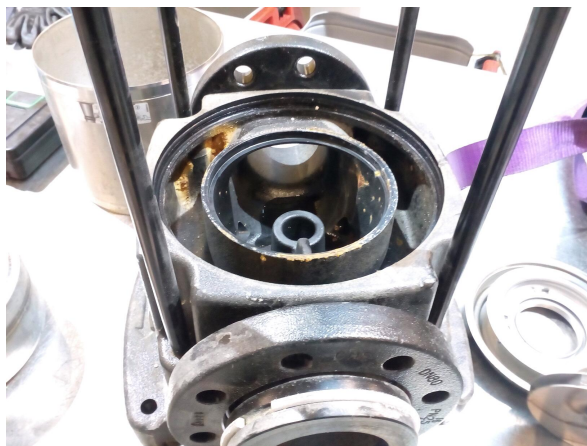

Grundfos CR45-2 A-F-A-E-HQQE	
Onderdeel	Mechanical seal
Conditie	Versleten
Oorzaak	Droogloop
Actie	Vervangen




Inspectiepunten pomp

Grundfos CR45-2 A-F-A-E-HQQE	
Onderdeel	Pompas
Conditie	Loopsporen
Oorzaak	Draaiuren
Actie	Niets aan doen is nog bruikbaar.



Grundfos CR45-2 A-F-A-E-HQQE	
Onderdeel	Overige pakkingen
Conditie	Beschadigd
Oorzaak	Ingeslagen
Actie	Vervangen

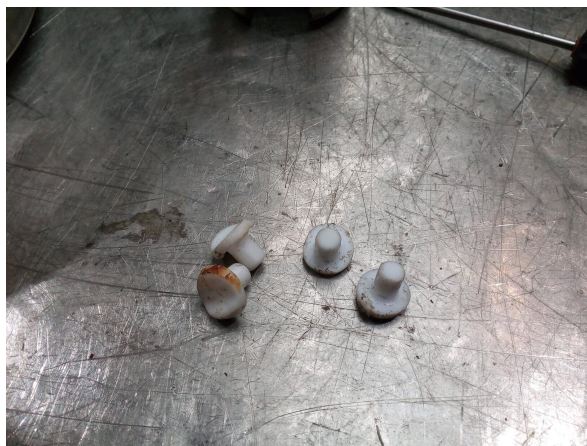

Grundfos CR45-2 A-F-A-E-HQQE	
Onderdeel	Overig klein materiaal
Conditie	Vervuild
Oorzaak	Omgevingsinvloeden
Actie	Reinigen

